

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ N \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1 Результаты обследования:







3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)


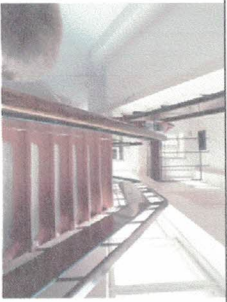
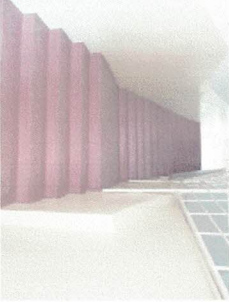

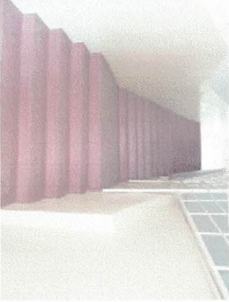
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»

г. Усурийска Усурийского городского округа

г. Усурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8



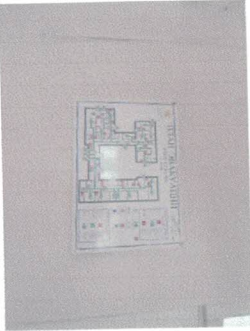
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Н фото		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория )	Работы по адаптации объектов	Вид работ
		есть/нет	№ на плане						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, Балкон)	есть	№ 55 78	 фото № 12	 фото № 13	Наличие порогов на пути отсутствует	К,О		
				 фото № 14	 фото № 15				
				 фото № 16	 фото № 17				

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 9 15 34 19 24	    	<p>Не нанесена яркая контрастная маркировка перед дверным проемом и в начале лестницы. Должны быть поручни. Длинные лестницы с закругленными завершающими частями, не везде установлены поручни с двух сторон</p>	С, О	Нанести яркую контрастную полосу перед началом и окончани ем лестницы, сделать поручни к стене в/доп	Текущ ий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	<p>фото № 22</p>  <p>фото № 23</p>  <p>фото № 24</p>  <p>фото № 25</p>  <p>фото № 26</p>  <p>фото № 27</p>  <p>фото № 28</p>  <p>фото № 29</p> 	Наличие порогов, есть доводчики (контрольные устройства)	К, О	Дверные пороти подкорре ктировать согласно СНиП	Текуш ий ремонт
-----	-------	------	---	--	------	---	-----------------

			 <p>фото № 30</p>				
<p>3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>есть</p>	<p>№ 25, 72 10, 35, 70, 69, 1, 4</p>	 <p>фото № 24</p>  <p>фото № 25</p>  <p>фото № 31</p>  <p>фото № 32</p>  <p>фото № 29</p>	<p>Наличие порогов</p>	<p>К, О, С, У, Г</p>	<p>Подкорре ктировать порожки</p>	<p>Текущ ий ремонт</p>

			 <p>фото № 33</p>  <p>фото № 34</p>  <p>фото № 35</p>	<p>Ширина путей движения в коридорах не менее 1,5 м, ширина марша лестницы не менее 1,35 м, дверной проем не менее 0,9 м. Лестница должна иметь поручни, коридоры оснащены селекторной связью, помещения оснащены автоматической системой пожарной безопасности</p>			
<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания в том числе эвакуационные	ДП-И (Г, О, У, ) ДУ(К,С)	78,55,9,1 5,34,19,2 4,10,67,1 2, 38,25,72, 35,70,69	№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22,23,24,25, 26,27,28,29, 30,31,32	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов-колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых осуществляется только на 1-ом этаже. Требуется нанести контрастную маркировку на лестнице для инвалидов с нарушением зрения, установить поручни, подкорректировать пороги.